



Avant utilisation

Sécurité

Merci pour avoir choisi le modèle CA600 et nous vous recommandons de lire attentivement le Manuel d'utilisation.

PRECASTER

PRECASTER ENTERPRISES CO., LTD.

Cet appareil émet des radiations.

L'usage de cet appareil pour d'autres buts non spécifiés dans ce manuel peut vous exposer à des radiations laser.

Ne pas diriger le laser directement à une personne.

Le CA600 contient des diodes laser semi-conductrices de 650 nanomètres. La sortie du rayon laser n'excède iamais les 1.0 milli watts.

El CA600 est conforme aux test EMC de EN61000-6-3: 2001 + A11: 2004

EN 61000-6-1:2001

EN 61000-4-2

EN61000-4-3 EN 60825


FFC Test selon la norme Parte 15



CA600 SERIES Operation Manual

Changement des piles

- \cdot Cet appareil fonctionne avec une pile de 9V
- · L'état de la pile se montre en allumant l'appareil.
- · Si l'icône de la pile se montre continuellement sur l'écran, cela signifie qu'il vous reste moins de 100 mesures possibles.
- · L'icône de la pile vide clignote quand la pile doit être remplacée.
- · Pour changer la pile ouvrir le cache du compartiment situé au dos de l'appareil.

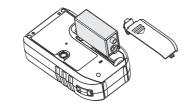


CA600 SERIES Operation Manual

Índice

Avant utilisation	3
Changement des piles	4
Vue générale	5
Spécifications techniques	8
Accessoires standards	9
Allumé	10
Mesure de distance	11
Mesure Ergo- Express	12
Mesure continue	13
Mesure de surfaces	15
Mesure de volumes	17
Mesure indirecte	19
Mesure de référence	21
Utilisation avec trépied	22
Unité de mesure	23
Unité de changement de référence	24
Gestion de la mémoire	25
Illumination de l'écran	27
Désactiver pointe laser	27
Désactiver son	28
Possibles erreurs	29
Garantie	30


PRECASTER Since 1977

Vue générale

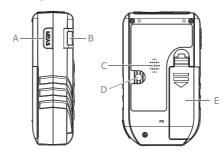

- A. Bouton Ergo- Express
- B. Bulle de niveau
- C. Sortie du son
- D. Support pour trépied
- E. Cache compartiment pile
- F. Passe ceinture
- G. Ecran LCD
- H. Touche de mesure
- I. Surface, volume et mesure indirecte

CA600 SERIES Operation Manual

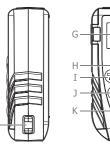




- J. Rajouter
- K. Unité de mesure
- L. Illumination de l'écran / Touche pointe laser
- M. Touche de mesure de longueurs et Dyna
- N. Récupérer / Actualiser mémoire / Touche son
- O. Soustraire
- P. Allumer / Eteindre / Effacer
- Q. Référence de mesure

4



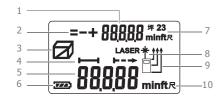

- 1.Sub-écran
- 2.Attribut
- 3.Fonction de mesure.
- Mesure de surface
- Mesure de volume
- Mesure indirecte
- 4.Mode de mesure.
- ►⇒ Dyna (mesure continue)
- 5.Ecran principal
- 6.Etat de la pile
- 7.Sub-écran d'unité
- 8.Indication du laser
- 9.Référence de mesure
- 10.Unité de mesure

LASERMETER

CA600 SERIES Operation Manual

Spécifications techniques

Rang de mesure	0,5m 50m *
Résolution	0.001m
Précision	+ 2mm
Vitesse de mesur	0,5 seg.
Type de laser	650 nm, Classe II, < 1mW
Pila	9V
Durée de la pile	jusqu'à 5000 mesures
Mesures	104,7 mm x 61 mm x 32 mm
Température de travail	0°C a 40°C
Température de rangement	-20°C a 60°C
S'éteint automatiquement	
Laser	30 seg
CA600	180 seg

*La précision et la portée dépendent de comment peut réfléchir le laser sur la surface que nous mesurons et la luminosité de la zone de travail. En conditions de travail défavorables une erreur de jusqu'à 10mm peut se produire.

PRECASTER

Mesures de distance

• En mode normal appuyer sur la touche 🎰 pour permettre que le rayon laser marque l'objet que vous voulez mesurer.






Ecran en repos

Rayon laser activé, l'indicateur Laser clianote.

- Une fois viser le point à mesurer appuyer (de nouveau pour obtenir la mesure.
- · La lecture se montrera sur l'écran.

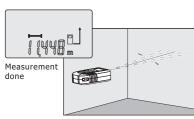


LASERMETER

CA600 SERIES Operation Manual

Mesure Ergo-Express

- · La touche Ergo Express se trouve sur le côté de l'appareil. Avec la même fonction que la touche offre une plus grande facilité pour opérer des mesures en bordures
- · La mesure entre 2 objets est très courante, de ce fait cette fonction vous sera très utile. Pouvant se réaliser avecune seule main

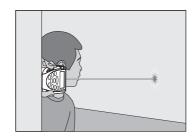



Accesoires standard

- a.Sac de transport
- b.Housse de protection
- c.Ceinture sac de transport
- d. Courroie à main
- e. Pile
- f. Manuel d'utilisation




Allumer

10

- · Mettre la pile
- · Allumer l'appareil
- · Tous les icônes de l'écran s'allument après ① vérification. L'icône de la pile se montre quelques instants.

LASERMETER

- · Une fois terminée la vérification il entre en mode
- · Si la mémoire n'est pas vide, il montre sur le subécran la dernière mesure réalisée.

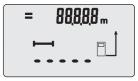

CA600 SERIES Operation Manual

Standby Screen

PRECASTER

Mesure continue Dyna

· Par défaut toutes les mesures se font en mode normal



Mesure mode normal

• Pour entrer en mode Dyna appuyer sur la touche de façon continue. En l'activant le laser s'active.



Mode Dyna continue

· Sélectionner l'objet à mesurer et appuyez sur la touche pour commencer la mesure continue.

CA600 SERIES Operation Manual


· Pendant la mesure, la valeur minimum se voit sur le sub-écran.



Opérant en mode Dyna

- Pour finaliser la mesure en mode Dyna appuyez
- · Pour actualiser la mémoire avec la valeur minimum appuyez (=)
- · Pour recommencer la mesure en mode Dyna, appuyer 🚓
- · Pour sortir du mode Dyna et retourner au mode normal, appuyez (=)

14

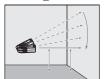



12 11

13



Measuring Function

Area Measurement

• Appuyer sur la touche 🕝 pour entrer en mode de mesure de surface.





Mode d'attente

Ecran de mesure de surface

- Appuyer sur la touche appuyer voir le rayon laser.
- · Suivre les instructions de l'écran principal pour mesurer la largeur et la longueur.






Instructions de mesure de surface

LASERMETER

CA600 SERIES Operation Manual

- · Une fois terminées toutes les instructions, la surface se montre sur le sub-écran.
- · Pour actualiser la mémoire avec le résultat de la mesure, appuyer (=)
- Pour changer l'unité appuyer (U)

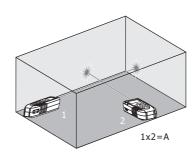

15

CA600 SERIES Operation Manual



16

• Appuyer 🗃 3 fois pour entrer en mode de mesure indirecte.



Mode d'attente

Mesure indirecte

PRECASTER



Ecran de mesure de surface





Ecran de mesure de volume.

Ecran de mesure indirecte

- · Cet appareil peut utiliser le théorème de Pythagore (a2 + b2 = c2) pour mesurer la hauteur indirectement. 🚄 b
- Appuyer sur la touche pour voir le rayon laser.
- · Suivre les instructions de l'écran principal pour mesurer la longueur de "a" et la longueur de "c"






Instructions de mesure de volume





- · Une fois terminées toutes les instructions, "b" (hauteur) se voit en le sub-écran
- · Pour actualiser la mémoire avec le résultat de la mesure, appuyer (=)
- Pour changer l'unité appuyer (U)

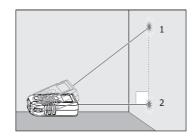

PRECASTER

Mesure de volumes

• Appuyer deux fois pour entrer en mode mesure de volume






Mode d'attente

Ecran mesure de volume



Ecran de mesure de volume

- Appuyer sur la touche 🍙 pour voir le rayon laser.
- · Suivre les instructions de l'écran principal pour mesurer la largeur, la longueur et la hauteur.

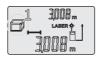




Instructions de mesure de volume

LASERMETER

CA600 SERIES Operation Manual



- · Une fois terminées toutes les instructions, le volume se montre sur le sub-écran.
- · Pour actualiser la mémoire avec le résultat de la mesure, appuyer (=)
- · Pour changer l'unité appuyer (u)

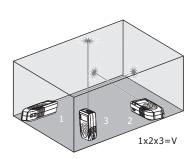

17

LASERMETER

CA600 SERIES Operation Manual


Utilisation avec trépied

18

22

· Cet appareil dispose d'un emboîtement sur sa partie postérieure pour le fixer à un trépied de mesure 1/4"



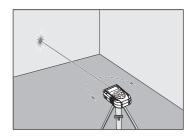



Mesure de référence

- · Par défaut la référence est déterminée par la base de l'appareil
- · Ils existent 3 modes possibles de références: base, moitié appareil (emboîtement du trépied) et partie supérieure ou frontale.
- Pour changer la référence, appuyer 🔳 chaque pression change le point de référence de l'appareil



Indicateur de référence.



Unité de mesure

- · Pour changer l'unité de mesure, appuyer sur la touche.(U)
- · Chaque pression change l'unité de mesure.









Indications de changement de mesures

LASERMETER

CA600 SERIES Operation Manual

Unités de changement de référence

	Mètre	Pieds	尺
Longueur	m	ft	尺
Surface	m²	ft²	坪/尺²
Volume	m³	ft³	m³

PRECASTER

23

Illumination de l'écran

· Pour éteindre ou allumer l'illumination de l'écran, appuyer 😭



· Pour désactiver la pointe laser appuyer sur la touche durant 2 secondes. Pour réactiver appuyer de nouveau 2 secondes.



Indicateur continu de que la pointe laser est activée.

LASERMETER

24

CA600 SERIES Operation Manual

Illumination de l'Oécran

- Pour désactiver le son appuyer sur la touche (=) durant 2 secondes, un son "beep" indique qu'il s'est désactivé correctement.
- · Pour réactiver le son, répéter l'opération.



Gestion de la mémoire

- · Cet appareil a une mémoire avec laquelle il est possible d'additionner, soustraire ou reprendre une mesure
- · Tous les résultats se montrent sur le sub-écran

Ajouter à la mémoire

- · Pour ajouter à la mémoire le résultat d'une mesure, appuyer simplement sur la touche. (+)
- · Prendre en compte que l'icône + clignote 2 fois pour confirmer que l'addition s'est faite correctement.
- · Le résultat se montre sur le Sub-écran.



Cliqnote 2 fois pour confirmer l'addition



Résultat en Sub-écran

LASERMETER

CA600 SERIES Operation Manual

Soustraire à la mémoire

- · Pour soustraire à la mémoire le résultat d'une mesure, appuyer simplement sur la touche. (-)
- · Prendre en compte que l'icône clignote 2 fois pour confirmer que la soustraction s'est faite correctement
- · Le résultat se montre sur le Sub-écran .



Clignote 2 fois pour confirmer l'addition



Attention: soustraire et additionner les mesures avec la même unité de lecture.

Récupérer et effacer la mémoire

• Pour récupérer la mémoire appuyer sur la touche (=) en mode d'écran initial.



Récupérer la mémoire

26

· Pour effacer la mémoire appuyer sur la touche (C) une fois.

Si vous appuyez sur la touche (=) en dehors de l'écran principal, vous mettrez la valeur de l'écran sur le Subécran

25

PRECASTER

Possibles erreurs et solutions

CODE	ERREUR
101	HORS DE PORTÉE
102	SIGNAL DE REFLECHISSEMENT FAIBLE
103	ECRAN HORS DE LECTURE
104	CALCUL DE PYTHAGORE FAUX
105	BATTERIE FAIBLE
106	TEMPERATURE DE TRAVAIL ANORMAL
107	LUMIERE AMBIANTE TRES FORTE
107	EOFILERE / II IDD/ II VIE TRES TORTE

CA600 SERIES Operation Manual

SOLUTIÓN	
MESURER DANS LA PORTÉE	
MESURER SUR UNE AUTRE SUPERFICIE	
ALLUMER L'APPAREIL DE NOUVEAU ©	
RETOURNER À L'ECOLE	
CHANGER LA PILE	
MESURER EN TEMPERATURE CORRECTE	
MESURER DANS UN ENDROIT PLUS OBSCUR	

Garantie

Garantie de deux ans pour tous défauts de fabrication. Tout mal usage, coup ou manipulation par personnes non autorisées sur l'appareil ne sont pas inclus dans cette garantie.

En cas d'anomalies vous pouvez prendre contact avec notre département de vente.

27 28